

MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTION MANUAL

SCHULZ

INVERSORA DE SOLDA MMA + TIG

Inversor de soldadura MMA + TIG
MMA + TIG Welding Inverter

ÍNDICE (PORTUGUÊS)

INTRODUÇÃO	5
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	5
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	9
PRINCIPAIS COMPONENTES	10
APLICAÇÃO	10
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	12
ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES AMBIENTAIS	13
TERMO DE GARANTIA	13

INDICE (ESPAÑOL)

INTRODUCCIÓN	15
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	15
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	19
PRINCIPALES COMPONENTES	20
APLICACIÓN	20
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	22
ORIENTACIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES	23
TÉRMINO DE GARANTÍA	23
ASISTENCIA TÉCNICA	24

INDEX (ENGLISH)

INTRODUCTION	25
SAFETY INSTRUCTIONS	25
TECHNICAL FEATURES	29
MAIN COMPONENTS	30
APPLICATION	30
PREVENTIVE MAINTENANCE	32
ENVIRONMENTAL GUIDELINES AND RECOMMENDATIONS	33
WARRANTY	33
SCHULZ AUTHORIZED DEALER	34

1. SIMBOLOGIAS | SIMBOLOGÍAS | SYMBOLS

Os símbolos seguintes tem o objetivo de lembrá-lo sobre as precauções de segurança que devem ser respeitadas.

Los siguientes símbolos tienen el objetivo de recordarle sobre las precauciones de seguridad que deben ser respetadas.

The following symbols are meant to remind you about the safety precautions that must be respected.



LEIA O MANUAL
LEA EL MANUAL
READ MANUAL



USAR PROTEÇÃO DE OUVIDO
UTILICE PROTECCIÓN AURICULAR
WEAR EAR PROTECTORS



USAR PROTEÇÃO PARA OS OLHOS
UTILICE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS
EYE PROTECTION MUST BE WORN



USAR PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA
UTILICE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
RESPIRATORY PROTECTION



PROTEÇÃO PARA OS OLHOS, OUVIDO E CABEÇA DEVEM SER USADOS
DEBE SER UTILIZADA PROTECCIÓN PARA LOS OJOS, OÍDOS Y CABEZA
EAR, EYE AND HEAD PROTECTION MUST BE WORN



LUVAS DE SEGURANÇA DEVE SER USADAS
DEBEN SER UTILIZADOS GUANTES DE SEGURIDAD
SAFETY GLOVES MUST BE WORN



CALÇADOS PROTETORES DEVE SER USADOS
DEBEN SER UTILIZADOS CALZADOS PROTECTORES
PROTECTIVE FOOTWEAR MUST BE WORN



AVISO
AVISO
WARNING



RISCO ELÉTRICO
RIESGO ELÉCTRICO
WARNING ELECTRICITY



PARTES GIRANTES
PIEZAS EN MOVIMIENTO
ROTATING PARTS



RISCO DE QUEIMADURA
RIESGO DE QUEIMADURA
BURN HAZARD



MATERIAL INFLAMÁVEL
MATERIAL INFLAMMABLE
FLAMMABLE MATERIAL

A Schulz Compressores Ltda. o parabeniza por ter adquirido um produto com marca Somar e Schulz, comercializado pela Schulz Compressores Ltda.

**IMPORTANTE**

Sempre que utilizar este produto, deve-se observar certas precauções básicas de segurança, descritas no capítulo INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA, a fim de reduzir riscos e prevenir danos pessoais ou materiais ao seu equipamento.

2. INTRODUÇÃO**LEIA E ENTENDA AS INFORMAÇÕES DESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR SEU EQUIPAMENTO ELÉTRICO.**

A inversora de solda é uma fonte de energia com a tecnologia IGBT, que proporciona maior precisão no controle da corrente de soldagem e um sistema de compensação de tensão, resultando em um arco elétrico sutil, com pouco respingo e, consequentemente, um cordão de solda com maior homogeneidade.

O Fator de Trabalho do equipamento refere-se ao tempo de operação na corrente máxima, considerando-se um intervalo de tempo de 10 minutos. Ou seja, os modelos SCHULZ possuem um Fator de Trabalho de 40%, portanto, é capaz de operar na corrente máxima durante 4 minutos, sendo necessário realizar uma pausa de 6 minutos para o resfriamento do equipamento, antes de iniciar um novo trabalho.

3. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. O equipamento não deve ser utilizado por crianças ou pessoas não familiarizadas ao uso do equipamento;



2. Não utilize o equipamento descalço, em locais molhados ou com umidade em excesso, pois isto aumenta o risco de choque elétrico;

3. Para proteção contra choques elétricos, recomenda-se a instalação de um disjuntor de corrente residual (DR). Consulte um eletricista especializado para selecionar e instalar este dispositivo de segurança;



4. A fim de reduzir os riscos de choque elétrico, quando estiver utilizando seu equipamento, não toque em superfícies metálicas ligadas ao solo ou aterradas, tais como tubulações, motores, calhas, cercas, janelas, portas, portões metálicos, etc;
5. Não realize emendas no cabo. Se necessário, solicite a troca do cabo de alimentação do equipamento através de uma assistência técnica Schulz mais próxima de você;

6. Não utilize seu equipamento se estiver cansado, sob influência de remédios, álcool ou drogas. Qualquer distração durante o uso poderá acarretar em grave acidente pessoal;
-  7. Sempre utilize equipamentos de proteção individuais (EPIs) adequados, tais como óculos e máscara contra a inalação de poeira, sapatos fechados com sola de borracha antiderrapante e protetores auriculares. Isso reduz os riscos contra acidentes pessoais;
-  8. Vestuário e cabelos compridos: não utilize roupas, correntes ou jóias que possam entrar em contato com o equipamento durante o uso. Se tiver o cabelo comprido, prenda o mesmo antes de iniciar o uso;
-  9. Área classificada, ambiente explosivo: não utilize seu equipamento elétrico em ambientes explosivos (gás, líquido ou poeira).
10. Assegure-se de que o botão “liga/desliga” esteja na posição “desligado” antes de conectar o equipamento a rede elétrica;
11. O modelo de equipamento deve ser escolhido de acordo com o uso previsto. Não realize esforços excessivos sobre seu equipamento. Se necessário, adquira um equipamento mais adequado para a sua aplicação. Isso aumentará a eficiência e segurança na realização dos trabalhos;
12. Fixação da peça a ser trabalhada: para evitar acidentes, sempre fixe a peça adequadamente antes de iniciar o trabalho, especialmente peças pequenas. Se necessário utilize grampos de fixação.
13. Utilize seu equipamento somente para o fim o qual foi projetado, conforme a intenção de uso descrita neste manual. Não a utilize para outros fins;
14. Não exponha seu equipamento elétrico à chuva ou condições úmidas. O contato com água aumentará o risco de choques elétricos;
15. Evite tocar o eletrodo/porta-eletrodo logo após a soldagem, pois o mesmo pode estar quente.
16. Use o manual junto ao equipamento, leia cuidadosamente e siga as instruções de segurança. Utilize o equipamento apenas em conformidade com a sua finalidade específica e de acordo com o descrito neste manual. O manuseio inadequado pode ocasionar riscos à pessoas, animais e bens materiais. O usuário do equipamento de soldagem é responsável pela sua própria segurança, bem como a dos outros. Portanto, considere e siga, as seguintes instruções de segurança:

Sobre o local e condições de trabalho:

- Reparos e/ou manutenção só podem ser realizados por especialistas qualificados;
- Sempre desligue o equipamento da rede de energia elétrica antes de efetuar qualquer manobra;
- Somente cabos de soldagem fornecidos junto ao equipamento podem ser utilizados;
- Não modifique o equipamento e não opere o mesmo com peças faltantes, adaptadas ou não originais;
- Proporcione o cuidado adequado para o equipamento. Mantenha a máquina em condições seguras de operação, substituindo isolamentos danificados;
- O equipamento deve ser colocado em uma superfície plana e estável. Devido às vibrações, ele pode cair, se colocado sobre uma superfície alta;
- Durante o seu funcionamento, o equipamento deve ser mantido em local aberto, para que o ar possa

fluir através das frestas laterais;

- O processo de soldagem gera gases e fumos nocivos à saúde, portanto, certifique-se que há ventilação suficiente no local de trabalho;
- Certifique-se que o equipamento está ligado corretamente à tensão da rede e evite dobrar ou torcer os cabos de energia;
- Preste atenção ao estado de conservação do cabo obra e do cabo do porta eletrodo. No caso de ocorrer rompimento da isolamento ou oxidação, troque os cabos imediatamente;
- Abrasão na isolamento ou em partes de contato com a corrente elétrica, pode causar perigo de choque elétrico e reduzir a qualidade da solda;
- O alicate do cabo obra deve ser diretamente fixado à peça de trabalho. Certifique-se de que existe contato direto entre o alicate e a peça de trabalho. Evite, portanto, superfícies pintadas e/ou isolantes;
- O porta eletrodo possui uma pinça especial, que mantém o eletrodo preso pela sua extremidade. Certifique-se de que o eletrodo está preso corretamente;
- Posicione-se firmemente equilibrado durante o processo de soldagem;
- Não utilize o equipamento em piso ou chão molhado ou escorregadio;
- Nunca enrole os cabos do equipamento de soldagem ao redor de seu corpo;
- Nunca fique posicionado entre o cabo do porta eletrodo e o cabo obra. Se o cabo do porta eletrodo estiver à sua direita, o cabo obra deverá, também, ficar à sua direita;
- Nunca utilize o equipamento sem a tampa do gabinete;
- Disponibilize um extintor de incêndio para o local de trabalho. Para maiores informações sobre o tipo de extintor a ser utilizado, entre em contato com o Corpo de Bombeiros da sua região;



- Evite qualquer contato direto com o arco de soldagem;
- A tensão de circuito aberto entre o porta eletrodo e o cabo obra pode ser perigosa, por isso manuseie o equipamento com cuidado. Existe perigo de choque elétrico;
- Não coloque ou utilize o equipamento em ambientes úmidos ou molhados ou debaixo de chuva;
- Nunca mergulhe o eletrodo em água para resfriá-lo e mantenha-o em local livre de umidade;
- Soldagem a arco produz faíscas, respingos e fumos de solda, portanto, remova todas as substâncias ou materiais inflamáveis do local de trabalho e das proximidades;
- Conecte o alicate do cabo obra o mais próximo possível da peça a ser soldada, de modo que a corrente de soldagem possa tomar o caminho mais curto possível a partir do eletrodo até o cabo obra.
- Nunca conecte o alicate do cabo obra à cobertura do equipamento de solda (carenagem) ou às partes aterradas que se encontrem longe da peça de trabalho.

Sobre as condições da própria segurança e de terceiros:

- Se ocorrer qualquer anomalia ou comportamento inesperado do equipamento de soldagem durante sua operação, desligue o equipamento imediatamente da rede de energia e procure um especialista em eletricidade para examiná-lo;
- No caso de acidentes, desligue o equipamento imediatamente da rede de energia e procure um médico. Não tente religar o equipamento antes de encaminhá-lo a um especialista em eletricidade para análise;
- É contra-indicada a utilização deste equipamento por pessoas portadoras de marcapasso. Quando ligado, este equipamento pode causar interferência no funcionamento do marcapasso. Para maiores informações, consulte um médico;
- Proteja o rosto com máscara de solda (máscara de proteção) adequada, que esteja de acordo com a legislação de segurança aplicável em sua região. A máscara de solda deve ser utilizada durante todo o tempo, desde o momento

da abertura do arco, até a finalização do trabalho. Ela protege o rosto contra a radiação emitida pelo arco, permitindo visualização clara da peça de trabalho. Não olhe para o arco elétrico sem esta proteção! A radiação ultravioleta é invisível, no entanto, provoca queimaduras na pele e nos olhos, semelhantes às ocasionadas pelo sol;

- Se o tipo de soldagem exigir, por exemplo, a soldagem sobre-cabeça, é necessário, também, usar capacete;
- Use luvas, sapatos fechados e vestuário de proteção livres de umidade, óleo ou gordura, durante o trabalho de soldagem. Este vestuário deve evitar que o corpo seja exposto à radiação ultravioleta do arco elétrico;
- A soldagem a arco também produz faíscas e respingos de material derretido, portanto, verifique junto à legislação de segurança aplicável, vestuário, sapatos fechados e luvas de proteção adequados para o trabalho de soldagem. Não use roupas sintéticas. O uso de equipamentos de proteção é indispensável para garantir a segurança do operador;
- Devido às faíscas e respingos de material incandescente, a peça de trabalho e outros objetos próximos permanecem quentes por algum tempo. Portanto, não manuseie quaisquer objetos próximos ao local de soldagem sem as luvas de proteção adequadas;
- Gases nocivos à saúde são liberados durante o processo de soldagem. Atenção para evitar a inalação destes fumos;
- Pessoas localizadas próximo ao local de soldagem devem ser informadas sobre o perigo e equipadas com os equipamentos de proteção e segurança adequados. Se necessário, utilize um biombo de proteção e mantenha as demais pessoas a, pelo menos, 15 metros do local de trabalho, evitando que estas tenham contato ou visualização direta com arco de soldagem. Atente ao perigo através de placas de sinalização do tipo: “Cuidado! Mantenha distância!”;
- Nas proximidades do local de trabalho, as paredes e os biombos não devem ser de cor clara ou refletora. Se existirem janelas, estas devem ser cobertas, por exemplo, por pintura adequada;
- Não permita a presença de crianças, animais ou pessoas não qualificadas no local de trabalho. Se isto ocorrer, exija o uso de equipamentos de segurança;
- Não realize trabalho e/ou soldagem próximo à rede de energia elétrica (por exemplo, em cabos de energia) ou em reservatórios, no qual gases, combustíveis, óleos ou semelhantes são armazenados. Risco de explosão ou choque.
- Em caso de utilização do equipamento de soldagem sob condições perigosas, por exemplo, em salas estreitas com paredes condutoras (caldeira ou tubulações), em salas úmidas (banheiros) ou quentes (sauna), a tensão de saída do equipamento de solda em operação sem carga não pode ser superior a 48V (valor eficaz). Nestes ambientes, deve-se fazer uso de outros equipamento de proteção individual (por exemplo, lençol isolante), a fim de isolar eletricamente o corpo das paredes ou do chão. Verifique junto à legislação vigente maiores informações sobre estes equipamento de proteção.

Sobre o processo de soldagem:

- Não bata na peça de trabalho com o eletrodo. Isso pode danificar os materiais e tornar a ignição do arco elétrico mais difícil;
- Atente ao cuidado de sempre colocar o porta eletrodo sobre uma superfície isolada após a soldagem;
- Remova a escória somente após o resfriamento da solda. Se a solda for continuada após uma pausa, remova a escória, antes de continuar o processo.

Área de Trabalho e Ponto de Uso:

- Mantenha o ambiente limpo, organizado e iluminado.
- A fim de evitar distrações e acidentes, ao utilizar seu equipamento isole a área de trabalho para impedir o acesso de visitantes, crianças ou animais;
- A tomada deve ser compatível ao plugue do equipamento. A fim de reduzir os riscos de choque, não altere as características do plugue e não utilize adaptadores. Se necessário, troque a tomada por um modelo adequado ao plugue.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Tensão na entrada (V)	Tensão em vazio na saída (V)	Faixa de corrente na saída (A)*	Faixa de corrente na entrada (A)	Hz	Tipo	Fator de Trabalho (%)	Eletrodo AWS 6013 (mm)**	Grau de proteção	Distância max. Do quadro de distribuição (m)	Fio (mm²)	Disjuntor (A)	Dimensões (mm)	Peso (Kg)
MIS 100	127	68	20-100	28	50-60	Monofásico	40	1,6 - 3,2	IP21S	15	6	50	220x96x135	4,6
MIS 130	220	65	20-130	25				1,6 - 3,2		15	6	50	300x125x215	4,8
MIS 140	127	76	15-100	38				1,6 - 3,2		12	10	50	300x125x215	4,8
MIS 180	220	65	20-140	30				1,6 - 4,0		15	10	50	300x125x215	4,8
	127	76	15-130	40				1,6 - 4,0		12	16	80	300x125x215	5,4
	220	65	20-180	35				1,6 - 4,0		15	16	50	300x125x215	5,4
MIS 200	220	65	20-200	36				1,6 - 4,0		20	16	50	330x125x215	6,0

* : Estes valores foram obtidos utilizando-se alimentação constante igual a 220/127 V na entrada do equipamento.
** : Valores optativos. Para maiores informações sobre variações dos eletrodos, consulte o catálogo do fabricante.

TABELA 1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Legenda:

EN 60974-1	Norma europeia para equipamentos de soldagem manual a arco com duração de ciclo limitado.		
	Transformador monofásico		
U_1	Tensão nominal de entrada (V)		
$I_1 \text{ max}$	Valor máximo de corrente de entrada (A)		
$I_{1 \text{ eff}}$	Valor eficaz de corrente de entrada (A)		
	Dispositivo de segurança (fusível)		
U_0	Tensão nominal de circuito aberto (V)		

TABELA 2 - LEGENDAS

	Perigo de choque elétrico
A	Amperes
Hz	Hertz
W	Watts
	Corrente alternada
	Corrente continua
	Terminal aterramento
	Símbolo de alerta de segurança
	Leia o manual de instruções

I_2	Corrente de soldagem
	Símbolo para soldagem manual com eletrodos revestidos
IP21S	Classe de Proteção
H	Classe de Isolação
	Não depositar ferramentas elétricas em lixo comum
	Não utilize o equipamento em local úmido ou abaixo de chuva. O equipamento deve ser utilizado em local seco.
V	Volts

5. PRINCIPAIS COMPONENTES



FIGURA 1

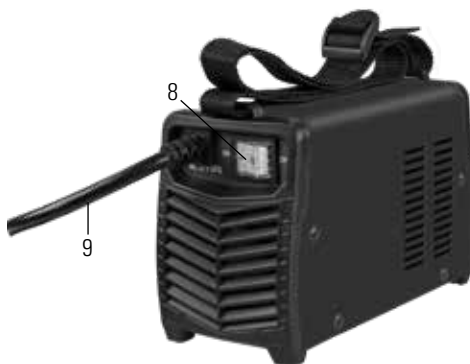


FIGURA 2

1. Indicador de equipamento ligado
2. Display digital indicador de corrente
3. Botão seletor de processo (TIG seca / MMA)*
4. Potenciômetro de ajuste de corrente
5. Terminal de saída positivo

6. Terminal de saída negativo
7. Indicador de sobreaquecimento/falha
8. Botão liga/desliga
9. Cabo elétrico de alimentação
- *Somente no modelo MIS 100

6. APLICAÇÃO

6.1 Solda no modo eletrodo revestido

Conexão da garra obra (terra) – para soldar, monte o conector da garra obra (terra) no polo negativo (-);
Conexão do porta eletrodo – o porta eletrodo deve ser conectado ao polo positivo (+).

6.1.1 Processo de soldagem MMA

- . Fixe a garra obra (terra) próximo a peça a ser soldada;
- . Ligue o equipamento no botão liga/desliga (8);
- . Para o modelo MIS 100A selecione o modo MMA no botão (3), demais modelos não é necessária essa operação;
- . Regule o potenciômetro (4) de acordo com o diâmetro do eletrodo e o material a ser soldado. O valor de corrente será mostrado no display digital (2);
- . Coloque o eletrodo no porta eletrodo;
- . Posicione o eletrodo em direção da peça a ser soldada e inicie o trabalho.
- . Quando o eletrodo estiver em 1cm a 2cm, substitua o mesmo por um novo.

ATENÇÃO: Durante o processo de soldagem os eletrodos atingem altas temperaturas. Sempre utilize luvas adequadas para evitar queimaduras.

6.2 Solda no Modo TIG

Para soldar com o modo TIG é necessário adquirir uma Tocha TIG Schulz (tocha seca), esse item não acompanha o produto. Além de um regulador de argônio e cilindro de gás argônio;

Conexão da garra obra (terra) – para soldar no modo TIG, monte o conector da garra obra (terra) no polo positivo (+);

Conexão do porta eletrodo – o porta eletrodo deve ser conectado ao polo negativo (-);
A mangueira do gás argônio deve ser instalada na entrada de gás da tocha TIG (tocha seca).

6.2.1 Processo de soldagem TIG

- . Abra o regulador de gás argônio;
- . Fixe a garra obra (terra) próximo a peça a ser soldada;
- . Ligue o equipamento no botão liga/desliga (8);
- . Para o modelo MIS 100A selecione o modo TIG no botão (3), demais modelos não é necessária essa operação;
- . Regule o potenciômetro (4) de acordo com o diâmetro do eletrodo de tungstênio e o material a ser soldado. O valor de corrente será mostrado no display digital (2);
- . Abra a válvula da tocha para liberar o gás argônio;
- . Posicione a ponta da tocha em direção da peça a ser soldada e inicie o trabalho;
- . Para finalizar o processo, afaste a ponta da tocha e feche a válvula da tocha.



ATENÇÃO

Cumpra as instruções a seguir, a fim de evitar perigo de incêndio, acidentes elétricos ou ferimentos às pessoas envolvidas.

- Nunca ligue o equipamento em 220 V de tensão nominal, se o o mesmo estiver ajustado para 127 V. Cuidado: risco de incêndio!;
- Mantenha o equipamento desconectado da rede de energia elétrica, enquanto estiver realizando a troca de tensão. Efetuar ajuste/troca da tensão nominal durante a operação do equipamento de soldagem é proibido!

Considerações sobre a instalação

Antes de ligar o equipamento, assegure-se de que a tensão (127 V ou 220 V), fase (monofásica) e frequência (60Hz) da rede de energia coincidam com os valores informados no próprio equipamento e na Tabela 1. Os modelos de dupla tensão (ex. 127/220 V) estão conectados para a maior tensão. Para alterar a tensão de operação, proceda conforme descrito anteriormente.

Não se esqueça de verificar se os cabos da rede de energia possuem seção (bitola) adequada para suportar a corrente de entrada exigida pelo equipamento, conforme indicado na Tabela 1. A alimentação elétrica deverá conter fusíveis ou disjuntores de proteção adequados.

Recomenda-se:

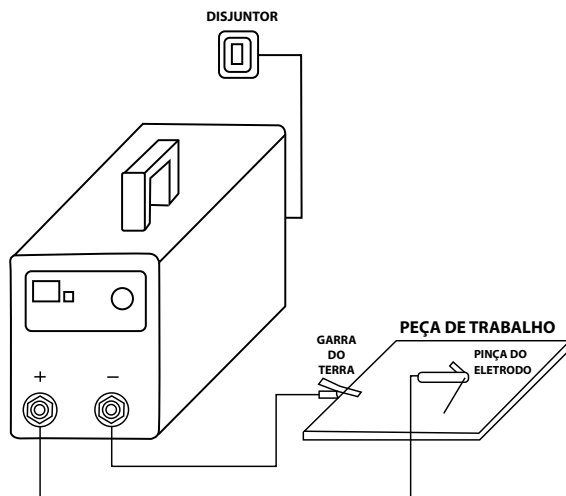


FIGURA 3 - MMA

Para aterrar o equipamento, conecte o fio terra do cabo de alimentação ao sistema de aterramento instalado no local de trabalho. Não utilize o neutro da rede para realizar o aterramento do equipamento. O correto aterramento do equipamento evita choques elétricos!

Em operação, o equipamento de solda pode gerar perturbações no fornecimento de energia para os outros usuários, dependendo das condições e dos pontos de conexão. Portanto, verifique o correto dimensionamento dos circuitos elétricos e da tomada de alimentação, antes de ligar o equipamento.

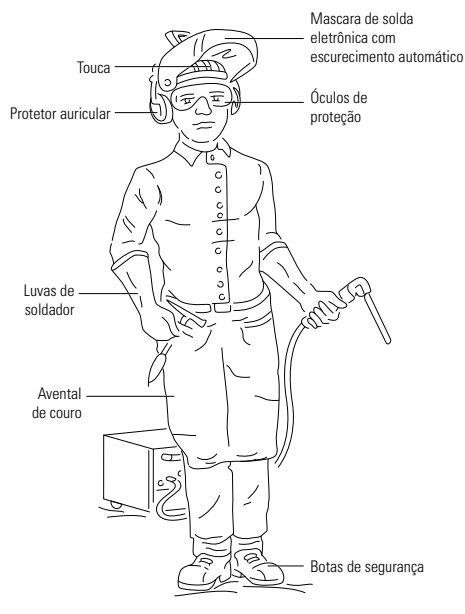


FIGURA 4 - EPI's RECOMENDADOS PARA SOLDADORES

7. MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Manutenção e limpeza:

Antes de realizar qualquer limpeza ou manutenção, desconecte o equipamento da rede elétrica; Após o uso, realize uma limpeza no equipamento com o auxílio de um pano úmido (não jogar água no equipamento) e armazene-a em local limpo, seco, protegido de umidade e poeira. Mantenha seu equipamento longe do alcance de crianças e pessoas inadvertidas não familiarizadas com o uso do equipamento;

Transporte:

Não puxe ou carregue o equipamento pelo cabo elétrico ou permita o contato deste com arestas, elementos cortantes, superfícies ásperas, materiais químicos ou óleos que possam danificar as propriedades flexíveis e isolantes do mesmo;

Reparos:

Caso necessário realizar qualquer reparo, ou troca das escovas do motor elétrico, entre em contato com uma assistência Schulz mais próxima de você. Devem ser utilizadas peças originais Schulz. O uso de peças não originais acarreta em perda da garantia e poderá causar danos ao equipamento ou ao usuário;

8. ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES AMBIENTAIS

Com o objetivo de estender a consciência ambiental e boas práticas aos seus clientes, a Schulz orienta o descarte correto dos principais resíduos gerados a partir de produtos da marca, visando reduzir os impactos ambientais.

Descarte de Resíduos Sólidos (peças em geral e embalagem do produto)

A geração de resíduos sólidos é um aspecto que deve ser considerado pelo usuário, na utilização e manutenção do seu equipamento. Os impactos causados no meio ambiente podem provocar alterações significativas na qualidade do solo, na qualidade da água superficial e do subsolo e na saúde da população, através da disposição inadequada dos resíduos descartados (vias públicas, corpos hídricos receptores, aterros ou terrenos baldios, etc.).

A SCHULZ COMPRESSORES LTDA. recomenda o manejo dos resíduos oriundos do produto desde a sua geração, manuseio, movimentação, tratamento até a sua disposição final.

Um manejo adequado deve considerar as seguintes etapas: quantificação, qualificação, classificação, redução na fonte, coleta seletiva, reciclagem, armazenamento, transporte, tratamento e destinação final.

O descarte de resíduos sólidos deve ser feito de acordo com os requisitos regulamentares da legislação vigente.

Efluente líquido

A presença de efluente líquido ou condensado não tratado em rios, lagos ou outros corpos hídricos receptores pode afetar adversamente a vida aquática e a qualidade da água. Por conta disso, a Schulz recomenda tratar adequadamente o efluente líquido em conformidade com os requisitos regulamentares da legislação vigente. O condensado removido diariamente do reservatório, conforme orientações do capítulo “Manutenção Preventiva” do manual de instruções do produto, deve ser acondicionado em recipiente e/ou em rede coletora adequada para seu posterior tratamento. A Schulz comercializa Separadores de Água e Óleo que visam ajudar no tratamento deste efluente.

Logística Reversa

A Schulz viabiliza a prática da logística reversa para todos os seus produtos e embalagens. O principal objetivo da iniciativa é reinserir os resíduos em novos ciclos produtivos, deixando de descartá-los no meio ambiente, aumentando a vida útil dos aterros e evitando a extração de matérias-primas.

Dessa maneira, quando o produto Schulz completar sua vida útil, é possível procurar um POSTO SAC SCHULZ para realizar o retorno do item, que será reciclado ou reaproveitado. Já as embalagens devem ser descartadas nos pontos de coleta seletiva da cidade ou encaminhadas a um POSTO SAC SCHULZ.

Ficou com dúvidas? Também estamos disponíveis no **0800 347 4141** para orientar sobre o descarte e a logística reversa de nossos produtos e embalagens.

9. TERMOS DE GARANTIA

A Schulz Compressores Ltda. nos limites fixados por este Termo, assegura ao primeiro comprador usuário deste produto a garantia contra defeito de fabricação para o equipamento por um período de 1 (um) ano (incluído período da garantia legal - primeiros 90 (noventa) dias), contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda.

CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA

- A.** O atendimento em garantia será realizado somente mediante a apresentação da Nota Fiscal Original de Venda.
- B.** Caso seja constatada pelo POSTO SAC a necessidade de substituição de peças ou reparo em garantia do equipamento, este deverá permanecer inoperante até a conclusão dos serviços, sob pena de extinção da

garantia.

- C.** Qualquer serviço em garantia deve ser realizado exclusivamente pelo POSTO SAC SCHULZ.
- D.** Se o cliente proprietário deste modelo (produto portátil) desejar ser atendido a domicílio, ficará a critério do POSTO SAC SCHULZ a cobrança de uma taxa de visita.
- E.** São excluídos da garantia componentes que se desgastam naturalmente com o uso regular e que são influenciados pela instalação e forma de utilização do produto, tais como: cabo elétrico, placa eletrônica/comando, garra negativa, cabo de porta eletrodo, chave comutadora, micro ventilador, manopla de regulação da corrente, carenagem, botão liga/desliga e acessórios. São de responsabilidade da Schulz as despesas relativas aos serviços que envolvam os componentes acima citados, somente nos casos em que o POSTO SAC SCHULZ constatar defeito de fabricação.
- F.** A garantia não abrangerá os serviços de instalação e limpeza, os danos à parte externa do produto bem como os que este venha a sofrer em decorrência de mau uso, oxidação do motor oriunda de agentes externos, instalação em desacordo com o “Manual”, negligência, modificações, uso de acessórios impróprios, mal dimensionamento para a aplicação a que se destina, quedas, perfurações, utilização em desacordo com o manual de instruções, ligações elétricas em tensões impróprias ou em redes sujeitas a flutuações excessivas ou sobrecargas.
- G.** A Schulz Compressores Ltda. concederá garantia no motor elétrico somente se no laudo técnico emitido pelo assistente técnico constatar defeito de fabricação. Os defeitos oriundos de má instalação não estão cobertos pela garantia.
- H.** Nenhum representante ou revendedor está autorizado a receber produto de cliente para encaminhá-lo ao POSTO SAC SCHULZ ou deste retirá-lo para devolução ao mesmo e a fornecer informações em nome da Schulz Compressores Ltda. sobre o andamento do serviço.
- I.** Peças originais adquiridas e instaladas pelo consumidor não incorrem garantia.

A Schulz Compressores Ltda. ou o POSTO SAC SCHULZ não se responsabilizarão por eventuais danos ou demora em decorrência desta não observância.

EXTINÇÃO DA GARANTIA

Esta Garantia será considerada sem efeito quando:

- A.** Do decurso normal do prazo de sua validade.
- B.** O produto for entregue para o conserto a pessoas não autorizadas pela Schulz Compressores Ltda., forem verificados sinais de violação de suas características originais ou montagem fora do padrão de fábrica.
- C.** Qualquer reparo ou ressarcimento por danos ocasionados durante o transporte (de ida e volta do POSTO SAC SCHULZ), se for efetuado pelo cliente.

OBSERVAÇÕES

- A.** Este Equipamento foi comercializado de acordo com as especificações técnicas fornecidas pelo cliente: potência e tensão, no ato do pedido de compra junto ao distribuidor/revendedor Schulz.
- B.** O princípio de funcionamento do seu equipamento é primordial, o qual para ter um correto funcionamento e vida útil longa, necessita também de limpeza em intervalos regulares.
- C.** O prazo para execução de um serviço será indicado no relatório de atendimento na data de entrega do produto ao POSTO SAC SCHULZ.
- D.** São de responsabilidade do cliente as despesas decorrentes do atendimento de chamadas julgadas improcedentes.
- E.** Nenhum revendedor, representante ou POSTO SAC SCHULZ tem autorização para alterar este Termo ou assumir compromissos em nome da Schulz Compressores Ltda.
- F.** Desenhos, dimensões e fotos unicamente orientativos.
- G.** O atendimento será realizado pelo técnico mediante as condições de logística local.

Nota: A Schulz Compressores Ltda. reserva-se ao direito de alterar seu produto sem aviso prévio.

Desenhos e foto somente de caráter orientativo.

Lo felicitamos por haber adquirido más un producto de la marca Somar y Schulz, comercializado por Schulz Compressores Ltda.



IMPORTANTE

Siempre que utilice este producto eléctrico debe observar ciertas precauciones básicas de seguridad, descritas en el capítulo INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. Lea el manual de instrucciones, con el objetivo de reducir riesgos y prevenir daños personales o materiales a su equipo.

2. INTRODUCCIÓN

ANTES DE UTILIZAR SU EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO, LEA Y COMPRENDA LAS INFORMACIONES SUMINISTRADAS EN ESTE MANUAL.



El inversor de soldadura es una fuente de energía con tecnología IGBT, que proporciona una mayor precisión en el control de la corriente de soldadura y un sistema de compensación de voltaje, dando como resultado un arco eléctrico sutil, con pocas salpicaduras y, en consecuencia, una corrosión de la soldadura con mayor homogeneidad.

El factor de trabajo del equipo se refiere al tiempo de funcionamiento a corriente máxima, considerando un intervalo de tiempo de 10 minutos. En otras palabras, los modelos SCHULZ tienen un Factor de Trabajo del 40%, por lo tanto, es capaz de funcionar a corriente máxima durante 4 minutos, requiriendo un descanso de 6 minutos para enfriar el equipo antes de iniciar un nuevo trabajo.

3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. El equipamiento no debe ser utilizada por niños o personas no familiarizadas al uso del equipamiento;



2. No utilice la equipamiento descalzo, en locales mojados o con excesiva humedad, pues esto aumenta el riesgo de choque eléctrico;

3. Para protección contra choques eléctricos, se recomienda la instalación de un disyuntor de corriente residual (DR). Consulte a un electricista especializado para seleccionar e instalar este dispositivo de seguridad;



4. A fin de reducir los riesgos de choque eléctrico, cuando esté utilizando su equipamiento, no toque superficies metálicas en contacto con el suelo o aterradas, tales como: tuberías, motores, canaletas, rejillas, ventanas, puertas, portones metálicos, etc;

5. No realice acoples en el cable. Si es necesario, solicite el reemplazo del cable de alimentación de el equipamiento a través de la asistencia técnica Schulz más próxima;

6. No utilice el equipamiento si se encuentra cansado, bajo influencia de remedios, alcohol o drogas.

Cualquier distracción durante el uso podrá ocasionar un grave accidente personal;



7. Siempre utilice equipamientos de protección individual (EPIs) adecuados, tales como: lentes y máscara contra inhalación de polvo, zapatos cerrados con suela de goma antideslizante y protectores auriculares. Esto reduce los riesgos contra accidentes personales;



8. Vestimenta y cabello largo: no utilice ropa, cadenas o joyas que puedan entrar en contacto con la parte móvil de la equipur durante el uso. Si tiene el cabello largo, recójalo antes de iniciar el uso;



9. Área clasificada, ambiente explosivo: no utilice su equipur en ambientes explosivos (gas, líquido o partículas).

10. Asegúrese de que el botón “enciende/apaga” esté en la posición “apagado” antes de conectar la equipur a la red eléctrica;

11. El modelo de el equipamiento debe ser escogido de acuerdo con el uso previsto. No realice esfuerzos excesivos sobre su equipur. Si es necesario, adquiera un equipur más adecuada para su aplicación, de ese modo, aumentará la eficiencia y seguridad en la realización de los trabajos;

12. Fijación de la pieza de trabajo: para evitar accidentes, siempre fije la pieza adecuadamente antes de iniciar trabajo, especialmente piezas pequeñas. Si es necesario, utilice grapas de fijación.

13. Utilice su equipamiento solamente para el adecuado fin que fue proyectada, conforme la intención de uso descrita en este manual. No la utilice para otros fines;

14. No exponga su equipamiento eléctrico a la lluvia o condiciones húmedas. El contacto con agua aumentará el riesgo de choques eléctricos;

15. Evite tocar el electrodo/porta-electrodo tras la soldadura, ya que el mismo puede estar caliente.

16. Utilice el manual junto al equipamiento, leyendo y siguiendo cuidadosamente las instrucciones de seguridad. Utilice el equipamiento apenas con la finalidad específica y de acuerdo con lo descrito en este manual. La utilización inadecuada puede ocasionar riesgos a personas, animales y bienes materiales. El usuario del equipamiento de soldadura es responsable de su propia seguridad, así como también la de los otros. Por lo tanto, considere y obedezca las siguientes instrucciones de seguridad:

Local y condiciones de trabajo:

- Reparaciones y/o mantenimiento pueden ser realizados apenas por especialistas calificados;
- Antes de realizar cualquier operación, desconecte el equipamiento de la red eléctrica;
- Solamente pueden ser utilizados cables de soldadura suministrados junto al equipamiento;
- No altere el equipamiento ni lo utilice con piezas faltantes, adaptadas o no originales;
- Proporcione el cuidado adecuado al equipamiento. Mantenga la máquina en seguras condiciones de operación, reemplazando aislaciones averiadas;

- El equipamiento debe ser colocado en una superficie plana y estable. Si es colocado en una superficie alta, el equipamiento puede caer debido a las vibraciones;
- Durante su funcionamiento, el equipamiento debe ser mantenido en local abierto, para que el aire

pueda fluir a través de las aberturas laterales;

- El proceso de soldadura genera gases y humo, nocivos a la salud, por lo tanto, asegúrese de que exista una adecuada ventilación en el local de trabajo;
- Verifique que el equipamiento esté encendido correctamente a la tensión de la red y evite doblar o torcer los cables de energía;
- Observe el estado de conservación del cable masa y del cable del porta-electrodo. En el caso de ocurrir ruptura del aislamiento u oxidación, reemplace los cables inmediatamente;
- Desgaste en el aislamiento o en partes de contacto con la corriente eléctrica, puede causar riesgo de choque eléctrico y reducir la calidad de la soldadura;
- La pinza del cable masa debe ser directamente fijada a la pieza de trabajo. Asegúrese de que exista contacto directo entre la pinza y la pieza de trabajo. De ese modo, evite superficies pintadas y/o aislantes;
- El porta electrodo posee una pinza especial, que mantiene el electrodo sujetado por su extremidad. Verifique que el electrodo esté asegurado correctamente;
- Posiciónese correctamente equilibrado durante el proceso de soldadura;
- No utilice el equipamiento en piso mojado o resbaladizo;
- Nunca enrolle los cables del equipamiento de soldadura alrededor de su cuerpo;
- Nunca se posicione entre el cable del porta electrodo y el cable masa. Si el cable del porta electrodo está a su derecha, el cable masa también deberá situarse a su derecha;
- Nunca utilice el equipamiento sin la tapa del gabinete;
- Coloque un extinguidor de incendio en el local de trabajo. Para mayores informaciones sobre el tipo de extinguidor a ser utilizado, contacte el Cuerpo de Bomberos de su región;



- Evite cualquier contacto directo con el arco de soldadura;
- Manosee el equipamiento con cuidado, ya que la tensión de circuito abierto entre el porta electrodo y el cable masa puede ser peligrosa. Existe riesgo de choque eléctrico;
- No coloque ni utilice el equipamiento en ambientes húmedos, mojados o debajo de lluvia;
- Nunca sumerja el electrodo en agua para enfriarlo y manténgalo en local libre de humedad;
- La soldadura a arco produce chispas, salpicaduras y humo, por lo tanto, retire todas las sustancias o materiales inflamables del local de trabajo y de las proximidades;
- Conecte la pinza del cable masa lo más próximo posible a la pieza a ser soldada, para que la corriente de soldadura pueda tomar el camino más corto, a partir del electrodo hasta el cable masa.
- Nunca conecte la pinza del cable masa a la cobertura del equipamiento de soldadura (chasis) o a partes aterradas que se encuentren lejos de la pieza de trabajo.

Condiciones de la propia seguridad y de terceros:

- Si ocurre cualquier irregularidad o comportamiento inesperado del equipamiento de soldadura durante su operación, desconéctelo inmediatamente de la red de energía y contacte un especialista en electricidad para examinarlo;
- En caso de accidentes, desconecte el equipamiento inmediatamente de la red de energía y contacte un médico. No intente reencender el equipamiento, encamínelo a un especialista en electricidad para su análisis;
- Es contraindicado utilizar este equipamiento por personas portadoras de marcapasos. Cuando el equipamiento está encendido puede causar interferencias en el funcionamiento del marcapasos. Para más informaciones, consulte un médico;
- Proteja el rostro con máscara de soldadura adecuada (máscara de protección), que esté de acuerdo con la le-

gislación de seguridad aplicable en su región. La máscara de soldadura debe ser utilizada durante todo el tiempo, desde el momento de la abertura del arco, hasta la finalización del trabajo. También protege el rostro contra la radiación emitida por el arco, permitiendo la visualización clara de la pieza de trabajo. ¡No mire hacia el arco eléctrico sin esta protección! La radiación ultravioleta es invisible, sin embargo, provoca quemaduras a la piel y ojos, semejantes a las ocasionadas por el sol;

- Si el tipo de soldadura exige, por ejemplo, soldadura sobre la cabeza, es necesario también utilizar casco de soldar;
- Utilice guantes, zapatos cerrados y vestimenta de protección, libres de humedad, aceite o grasa, durante la realización de la soldadura. Esta vestimenta debe evitar que el cuerpo sea expuesto a la radiación ultravioleta del arco eléctrico;
- La soldadura y el arco también producen chispas y salpicaduras de material derretido, por lo tanto, verifique junto a la legislación de seguridad aplicable, vestimenta, zapatos cerrados y guantes de protección adecuados para el trabajo de soldadura. No utilice ropa sintética. La utilización de equipamientos de protección es indispensable para garantizar la seguridad del operador;
- Debido a las chispas y salpicaduras de material incandescente, la pieza de trabajo y otros objetos próximos permanecen calientes por algún tiempo. Por ese motivo, no manosee ningún objeto próximo al local soldado, sin los adecuados guantes de protección;
- Son liberados durante el proceso de soldar, gases nocivos a la salud. Atención, evite inhalar estos gases;
- Las personas que se encuentren próximas al lugar de la soldadura deben ser informadas sobre el peligro y suministradas con los equipamientos de protección y seguridad adecuados. Si es necesario, utilice un biombo de protección y mantenga a las demás personas a, por lo menos 15 metros del local de trabajo, evitando que éstas tengan contacto o visualicen directamente el arco de soldadura. Refuerce el cuidado instalando placas de señalización, como por ejemplo: "¡Cuidado! ¡Mantenga distancia!";
- En las proximidades del local de trabajo, las paredes y los biombos no deben ser de color claro o reflector. Si existen ventanas, deben ser cubiertas, por ejemplo, por pintura adecuada;
- No permita la presencia de niños, animales o personas no calificadas en el local de trabajo. Si esto ocurre, exija el uso del equipamiento de seguridad;
- No realice trabajos o soldaduras próximos a la red de energía eléctrica (ejemplo, cables de energía) o en depósitos, en los cuales, gases, combustibles, aceites o semejantes son almacenados. Riesgo de explosión o choque.
- En caso de utilización del equipamiento de soldadura bajo condiciones peligrosas, por ejemplo, en salas angostas con paredes conductoras (caldera o tuberías), en salas húmedas (baños) o puede ser superior a 48V (valor eficaz). En estos ambientes, se debe utilizar otros equipamientos de protección individual (por ejemplo, tela aislante), a fin de aislar eléctricamente el cuerpo de las paredes o del piso. Verifique en la legislación vigente, más informaciones sobre estos equipamientos de protección.

Proceso de soldadura:

- No golpee la pieza de trabajo con el electrodo. Eso puede dañar los materiales y tornar la combustión del arco eléctrico más difícil;
- Transcurrida la soldadura, coloque el porta electrodo sobre una superficie aislada.
- Retire la escoria solamente tras el enfriamiento de la soldadura. Si la soldadura es continuada tras una pausa, retire la escoria, antes de continuar el proceso.

Área de Trabajo y Espacio de Uso:

- Mantenga el ambiente limpio, organizado e iluminado.
- A fin de evitar distracciones y accidentes, al utilizar su equipo aisle el área de trabajo para impedir el acceso de visitantes, niños o animales;
- La toma de energía debe ser compatible al plug de la equipo. Con el objetivo de reducir riesgos de choque, no altere las características del plug ni utilice adaptadores. Si es necesario, reemplace la toma de energía por un modelo adecuado al plug.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Tensión en la entrada (V)	Tensión en vacío en la salida (V)	Rango de corriente en la salida (A)*	Rango de corriente en la entrada (A)	Hz	Tipo	Factor de Servicio (%)	Electrodo AWS 6013 (mm)**	Grado de Protección	Distancia máx. del panel de distribución (m)	Cable (mm²)	Disyuntor (A)	Dimensiones (mm)	Peso (Kg)
MIS 100	127	68	20-100	28	50-60	Monofásico	40	1,6 - 3,2	IP21S	15	6	50	220x96x135	4,6
MIS 130	220	65	20-130	25				1,6 - 3,2		15	6	50	300x125x215	4,8
MIS 140	127	76	15-100	38				1,6 - 3,2		12	10	50	300x125x215	4,8
	220	65	20-140	30				1,6 - 4,0		15	10	50	300x125x215	4,8
MIS 180	127	76	15-130	40				1,6 - 4,0		12	16	80	300x125x215	5,4
	220	65	20-180	35				1,6 - 4,0		15	16	50	300x125x215	5,4
MIS 200	220	65	20-200	36				1,6 - 4,0		20	16	50	330x125x215	6,0

* : Estos valores fueron obtenidos utilizando alimentación constante igual a 220/127 V en la entrada del equipamiento.
** :Valores electivo. Para obtener más información sobre las variaciones de los electrodos, consulte el catálogo del fabricante.

TABLA 1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Legenda:

EN 60974-1	La norma europea para equipos de soldadura por arco manual con el ciclo de vida limitado.	I ₂	Corriente de soldadura		Corriente de soldadura manual con electrodos recubiertos
	Transformador monofásico	IP21S	Clase de Protección		
U _i	Tensión nominal de entrada (V)	H	Clase de Aislamiento.		
I _{i max}	Valor máximo de corriente de entrada (A)		No deposite herramientas eléctricas en residuo común.		
I _{i leff}	Valor efectiva de corriente de entrada (A)		No utilice el equipamiento en local húmedo o debajo de lluvia. El equipamiento debe ser utilizado en local seco.		
	Dispositivo de seguridad (fusivel)	V	Volts		
U ₀	Tensión nominal de circuito abierto (V)				

TABLA 2 - LEYENDAS

	peligro de descarga eléctrica
A	Amperes
Hz	Hertz
W	Watts
	Corriente alterna
	Corriente continua
	Terminal aterramiento
	Simbolo de alerta de seguridad
	Lea el manual de instrucciones

5. PRINCIPALES COMPONENTES



FIGURA 1

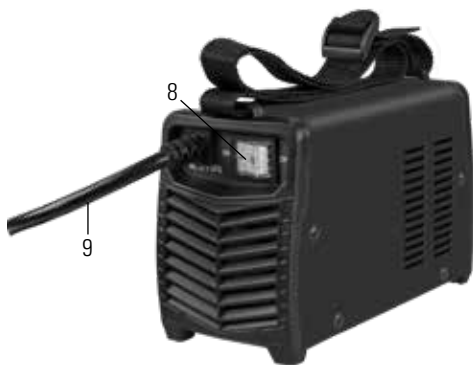


FIGURA 2

1. Indicador de equipo encendido
2. Visor digital del indicador corriente
3. Botón selector de procesador (TIG / MMA) *
4. Potenciómetro de ajuste de corriente
5. Terminal de salida positiva

6. Terminal de salida negativa
7. Indicador de sobrecalentamiento / falla
8. Botón de encendido / apagado
9. Cable de alimentación

* Solo en el modelo MIS 100

6. APLICACIÓN

6.1 Soldadura en modo electrodo revestido

Conexión de la pinza de trabajo (tierra): para soldar, monte el conector de la pinza de trabajo (tierra) en el salida negativo (-);

Conexión del portaelectrodos: el portaelectrodos debe estar conectado al salida positivo (+).

6.1.1 Proceso de soldadura MMA

- . Fije el cable tierra junto a la pieza a soldar;
- . Encienda el equipo con el botón de encendido / apagado (8);
- . Para el modelo MIS 100A, seleccione el modo MMA con el botón (3), para otros modelos esta operación no es necesaria;
- . Regular el potenciómetro (4) según el diámetro del electrodo y el material a soldar. El valor actual se mostrará en la visor digital (2);
- . Coloque el electrodo en el portaelectrodos;
- . Coloque el electrodo hacia la pieza a soldar y comience a trabajar.

6.2 Soldadura en modo TIG

Para soldar con el modo TIG es necesario adquirir una Antorcha TIG Schulz, este accesorio no está incluido con el producto. Además de un regulador de argón y un cilindro de gas argón;

Conexión del cable tierra - Para soldar en modo TIG, monte el conector del cable tierra en la salida positivo (+);

Conexión del portaelectrodo - el portaelectrodo debe estar conectado en la salida negativo (-);

La manguera de gas argón debe instalarse en la entrada de gas de la antorcha TIG.

6.2.1 Proceso de soldadura TIG

- . Abra el regulador de gas argón;
- . Fije el cable tierra junto a la pieza a soldar;
- . Encienda el equipo con el botón de encendido / apagado (8);
- . Para el modelo MIS 100A, seleccione el modo TIG en el botón (3), para otros modelos esta operación no es necesaria;
- . Regular el potenciómetro (4) según el diámetro del electrodo de tungsteno y el material a soldar. El valor actual se mostrará en la visor digital (2);
- . Abra la válvula de la antorcha TIG para liberar gas argón;
- . Coloque la punta de la antorcha en la pieza a soldar y comience el trabajo;
- . Para finalizar el proceso, retire la punta de la antorcha y cierre la válvula.



IMPORTANTE

Obedezca las siguientes instrucciones, a fin de evitar riesgo de incendio, accidentes eléctricos o lesiones a las personas involucradas.

- Nunca encienda el equipamiento en 220 V de tensión nominal, si el mismo se encuentra ajustado para 127 V. ¡Cuidado: riesgo de incendio!;
- Mantenga el equipamiento desconectado de la red de energía eléctrica, mientras realice el cambio de tensión. ¡Está prohibido realizar ajuste/cambio de tensión nominal durante el funcionamiento del equipamiento de soldadura!

Cuidados sobre la instalación

Antes de encender el equipamiento, asegúrese de que la tensión (127 ó 220V.), fase (monofásica) y frecuencia (60Hz) de la red de energía, coincidan con los valores informados en el propio equipamiento y en la Tabla 1. Los modelos de doble tensión (ej. 127/220 V) están conectados para la mayor tensión. Si desea alterar la tensión de operación, proceda conforme lo descrito anteriormente.

Es importante verificar que los cable de la red de energía posean sección (diámetro) adecuado para soportar la corriente de entrada exigida por el equipamiento, conforme está indicado en la Tabla 1. La alimentación eléctrica deberá contener fusibles o disyuntores de protección adecuados. Es recomendado:

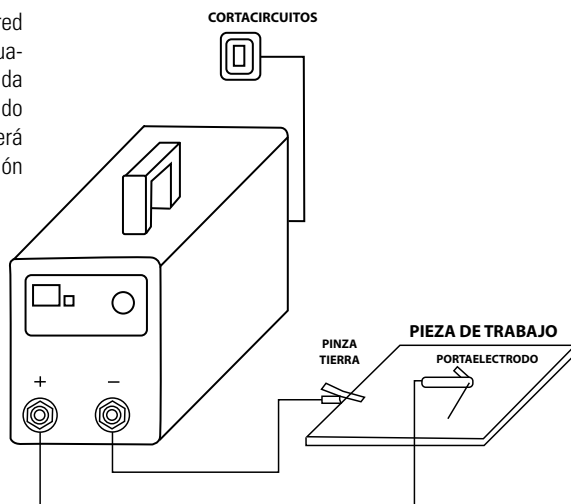


FIGURA 3 - MMA

Para aterrar el equipamiento, conecte el conductor tierra del cable de alimentación al sistema de aterramiento instalado en el local de trabajo. No utilice el neutro de la red para realizar el aterramiento del equipamiento. ¡El aterramiento correcto del equipamiento evita choques eléctricos!

En funcionamiento, el equipamiento de soldadura puede ocasionar alteraciones en el suministro de energía para otros usuarios, dependiendo de las condiciones y de los puntos de conexión. Por lo tanto, verifique el correcto dimensionamiento de los circuitos eléctricos y de la entrada de alimentación, antes de encender el equipamiento.

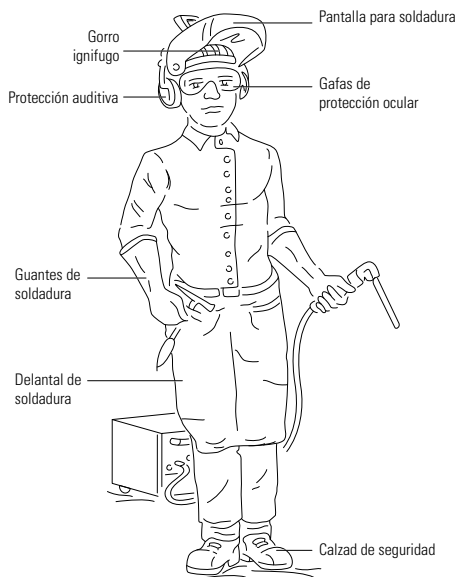


FIGURA 4 - EPI's RECOMIENDA PARA LOS SOLDADORES

7. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Mantenimiento y limpieza:

Antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento, desconecte la equipo de la red eléctrica; Tras su uso, limpie la equipo con la ayuda de un paño húmedo (no arroje agua en la equipo) y guárdela en un local limpio, seco, protegido de la humedad y partículas. Mantenga su equipo lejos del alcance de los niños y personas no familiarizadas con el uso del equipamiento;

Transporte:

No sujete ni cargue la equipo por el cabo eléctrico. No permita el contacto con aristas, elementos cortantes, superficies ásperas, materiales químicos o aceites que puedan dañar las propiedades flexibles y aislantes del mismo;

Reparaciones:

Quando sea necesario realizar cualquier reparo, o reemplazo de los cepillos del motor eléctrico, contacte la asistencia Schulz más próxima. Deben ser utilizadas piezas originales Schulz. El uso de repuestos no originales ocasionará la pérdida de la garantía y podrá causar daños al equipamiento y/o al usuario;

8. ORIENTACIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES

Con el objetivo de extender la conciencia ambiental y las buenas prácticas a sus clientes, Schulz orienta la correcta eliminación de los principales residuos generados por los productos de la marca, con el objetivo de reducir los impactos ambientales.

Eliminación de residuos sólidos (piezas en general y embalaje del producto)

La generación de residuos sólidos es un aspecto importante que debe considerarse por el usuario, en la utilización y mantenimiento de su equipo. Los impactos causados al medio ambiente pueden provocar alteraciones significativas en la calidad del suelo, en la calidad del agua superficial y del subsuelo, así como en la salud de la población por medio de la disposición inadecuada de los residuos eliminados (vías públicas, cuerpos hídricos receptores, vertederos sanitarios o terrenos baldíos, etc.).

SCHULZ COMPRESSORES LTDA. recomienda la manipulación de los residuos oriundos del producto desde su generación, manejo, transporte y tratamiento hasta su eliminación final.

La eliminación de los residuos sólidos debe realizarse de acuerdo con los requisitos reglamentarios de la legislación vigente.

Efluente líquido

La presencia de efluente líquido o condensado no tratado en ríos, lagos u otros cuerpos hídricos receptores puede afectar adversamente la vida acuática y la calidad del agua. Por esa razón, Schulz recomienda tratar de forma adecuada el efluente líquido en cumplimiento con los requisitos reglamentarios de la legislación vigente. El condensado removido diariamente del tanque, de acuerdo con las orientaciones del Capítulo “Mantenimiento Preventivo” del manual de instrucciones, debe ser acondicionado en recipiente y/o en red colectora adecuada para su posterior tratamiento. Schulz comercializa Separadores de Agua y Aceite que visan ayudar en el tratamiento de este efluente.

9. TÉRMINO DE GARANTÍA

A Schulz Compressores Ltda. nos limites fixados por este Termo, assegura ao primeiro comprador usuário deste produto a garantia contra defeito de fabricação para o equipamento por um período de 1 (um) ano (incluído período da garantia legal - primeiros 90 (noventa) dias), contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda.

CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTÍA

- A.** El atendimento en garantía será realizado solamente mediante la presentación del Documento Fiscal Original de Venta.
- B.** Si el Centro de Servicio de Garantía del Fabricante determina la necesidad de reposición de piezas o reparación del equipo en garantía, este deberá permanecer inoperativo hasta la realización de los servicios, bajo riesgo de anulación de la garantía.
- C.** Cualquier servicio en garantía debe ser realizado exclusivamente por el Puesto SAC Schulz.
- D.** Si el cliente propietario de este modelo (producto portátil) desea ser atendido en su domicilio, quedará a criterio del Puesto SAC Schulz la cobranza de una tasa de visita.
- E.** Son excluyentes de la garantía, componentes que se desgasten naturalmente con el uso regular y que son influidos por la instalación y forma de utilización del producto, tales como: cable eléctrico, tablero electrónico, recubrimiento, cable de tierra, porta electrodo, interruptor, ventilador, Llave ajustable de corriente, botón enciende/apaga y accesorios. Son de responsabilidad de Schulz los gastos relativos a los servicios que involucren los componentes encima citados, solamente en los casos en los cuales el Puesto SAC Schulz constate defecto de fabricación.
- F.** La garantía no abarcará los servicios de instalación y limpieza, los daños a la parte externa del producto así

como los que éste pueda sufrir en decurso del mal uso, oxidación del motor proveniente de agentes externos, instalación en desacuerdo con el “manual”, negligencia, modificaciones, uso de accesorios impropios, mal dimensionamiento para la aplicación que se destina, caídas, perforaciones, utilización en desacuerdo con el manual de instrucciones, conexiones eléctricas en tensiones inadecuadas o en redes sujetas a variaciones excesivas o sobrecargas.

- G.** Schulz Compresores Ltda. solamente concederá garantía en el motor eléctrico si constata defecto de fabricación en el laudo técnico emitido por el asistente técnico. Los defectos provenientes de mala instalación no están cubiertos por la garantía.
- H.** Ningún representante o revendedor está autorizado a recibir producto de cliente para encaminarlo al Puesto SAC Schulz o de retirarlo para devolución al mismo, ni suministrar informaciones en nombre de Schulz Compresores Ltda. sobre la marcha del servicio.

Schulz Compresores Ltda. o el Puesto SAC Schulz no se responsabilizarán por eventuales daños o demora en decurso de esta inobservancia.

ANULACIÓN DE LA GARANTÍA

Esta Garantía será considerada sin efecto cuando:

- A.** Transcurra el plazo normal de su validez.
- B.** El producto sea entregado para reparación a personas no autorizadas por Schulz Compresores Ltda., sean verificadas señales de violación de sus características originales o montaje fuera del modelo de fábrica.
- C.** Cualquier reparo o resarcimiento por daños ocasionados durante el transporte (de ida y vuelta del Puesto SAC Schulz), si es efectuado por el cliente.

OBSERVACIONES

- A.** Este Equipamiento es comercializado de acuerdo con las especificaciones técnicas suministradas por el cliente: potencia y tensión, en el acto del pedido de compra junto al distribuidor/revendedor Schulz.
- B.** El principio de funcionamiento de su equipamiento es primordial, lo cual para tener un correcto funcionamiento y larga vida útil, necesita también limpieza en intervalos regulares.
- C.** El plazo para realización de un servicio será indicado en el reporte de atendimento en la fecha de entrega del producto al Puesto SAC Schulz.
- D.** Son de responsabilidad del cliente, los gastos decurrentes del atendimento de llamadas juzgadas improcedentes.
- E.** Ningún revendedor, representante o Puesto SAC Schulz están autorizados para alterar este Término o asumir compromisos en nombre de Schulz Compresores Ltda.
- F.** Diseños, dimensiones y fotos únicamente orientativos.
- G.** El atendimento será realizado por el técnico mediante las condiciones locales de logística.

Nota: Schulz Compresores Ltda. se reserva el derecho de alterar su producto sin previo aviso. Diseños y foto solamente de carácter orientativo.

10. ASISTENCIA TÉCNICA

Contacte la asistencia técnica más próxima, accese nuestro sitio **www.schulz.com.br** o llame al **+ 55 47 3451 8290** (de lunes a viernes, de las 8h a las 18h).

Congratulations for purchasing a Somar and Schulz product, marketed by Schulz Compressores Ltda.



IMPORTANT

When using this product, basic safety precautions described in the SAFETY INSTRUCTIONS must be observed to reduce the risks and prevent personal or material damage to your equipment.

2. INTRODUCTION



MAKE SURE TO READ AND FULLY UNDERSTAND THE INFORMATION CONTAINED IN THIS MANUAL BEFORE OPERATING YOUR ELECTRICAL EQUIPMENT.

The welding inverter is a power source with IGBT technology, which provides greater precision in the control of the welding current and a voltage compensation system, resulting in a subtle electric arc, with little spatter and, consequently, a weld with greater homogeneity.

The equipment's working factor refers to the operating time at maximum current, considering a time interval of 10 minutes. In other words, the SCHULZ models have a 40% working factor, therefore, it is capable of operating at maximum current for 4 minutes, requiring a 6-minute break to cool the equipment before starting a new job.

3. SAFETY INSTRUCTIONS

1. The tool must not be used by children or people unfamiliar with its use;



2. Do not use the equipment barefoot, in wet or very humid places, as this increases the risk of electric shock;

3. For protection against electric shock, it is recommended to install a residual current circuit breaker. Consult an electrician to select and install this safety device;



4. To reduce the risks of electric shock, when using your equipment, do not touch metal surfaces attached to the ground or grounded, such as pipes, motors, gutters, fences, windows, doors, metal gates, etc;

5. Do not make splices in the cord. If required, ask for a power cord replacement at the nearest Schulz Authorized Dealer ;

6. Do not use your equipment while tired, under the influence of medication, alcohol or drugs. Lack of attention during operation may result in serious personal injury;



7. Always use suitable personal protective equipment (PPE), such as dust glasses and masks, non-skid safety shoes and ear protection. This reduces the risks against personal injury;



8. Don't touch the electrode/rod holder right after welding because they may be hot.



9. Use the manual together with the equipment, read it carefully and follow the instructions. Use the equipment only according to its specific purpose and observing the instructions of this manual. Improper operation may cause risks to people, animals and property. The users of the welding equipment are responsible for their own and the other's safety. Therefore, understand and follow the safety instructions:

10. Make sure the power trigger is in the "off" position before connecting the tool to the power grid.

11. The equipment model must be chosen in compliance with the established use. Do not force your equipment excessively. If required, acquire a more suitable equipment for the application. This will increase the efficiency and safety in the work;

12. Fastening of the part: to avoid accidents, always fasten the part properly before starting drilling, especially small parts. If required, use clamps.

13. Use your equipment only for the purpose it was designed, according to the intended use described in this manual. Do not use it for other purposes;

14. Do not expose your power equipment to rain or wet conditions. Contact with water will increase the risk of electrical shock;

15. Don't touch the electrode/rod holder right after welding because they may be hot.

16. Use the manual together with the equipment, read it carefully and follow the instructions. Use the equipment only according to its specific purpose and observing the instructions of this manual. Improper operation may cause risks to people, animals and property. The users of the welding equipment are responsible for their own and the other's safety. Therefore, understand and follow the safety instructions:

About the work place and conditions:

- Repairs and/or maintenance can only be executed by qualified personnel;
- Always disconnect the equipment from the power supply before performing any service;
- Only use welding cables supplied with the equipment; • Do not modify the equipment and do not operate it with missing, adapted or non-genuine parts;
- Provide the equipment with proper maintenance. Keep the machine in safe operating conditions, replacing damaged insulations;
- The equipment must be placed in a flat and stable surface. Due to vibrations, it may fall if placed on a high surface;
- During operation, the equipment must be kept in an open place, so that the air can flow through the side slots;
- The welding process generates harmful gases and smokes; therefore, make sure there is enough ventilation at the work place;
- Make sure the equipment is properly connected to the power supply and do not bend or twist the power cables ;
- Pay attention to the conditions of the ground cable and rod holder cable. In case of insulation breaking or oxidation, change the cables immediately;

- Abrasion in the insulation or contact parts with the electrical current may cause risk of electric shock and lower the quality of the weld;
- The ground clamp must be directly fastened to the part to be welded. Ensure that there is direct contact between the clamp and the part to be welded. Therefore, avoid painted or insulated surfaces;
- The rod holder has a special clamp that maintains the electrode fastened by its end. Make sure the electrode is properly fastened;
- Stay in a stable position during the welding process;
- Do not use the equipment in wet or slippery floor/ground;
- Never wind the cables of the welding equipment around its housing;
- Never stay between the cable of the rod holder and the ground cable. If the ground cable is on your right, the ground cable must also be on your right;
- Never use the equipment without the cabinet cover;
- Provide a fire extinguisher for the work place. For further information about the fire extinguisher to be used, contact your local Fire Brigade;



- Avoid direct contact with the welding arc;
- The voltage of the open circuit between the rod holder and the ground cable may be dangerous; therefore, handle the equipment with care. There is risk of electric shock;
- Do not put or use the equipment in humid or wet environments or exposed to rain;
- Never soak the electrode in water to cool it and keep it in a place free of humidity;
- Arc welding produces sparks, splashes and smokes; therefore, remove all flammable substances or materials from the work place and surroundings;
- Connect the ground clamp as close as possible to the part to be welded, so that the welding current can go through the shortest way from the electrode and the ground cable.
- Never connect the ground clamp to the cover of the welding equipment or grounded parts away from the work piece.

About the operator's and other people's safety:

- If any anomalies or unexpected behavior of the welding equipment occur during operation, immediately disconnect the equipment from power supply and contact an expert in electricity to help you;
- In case of accident, disconnect the equipment immediately from the power supply and look for a doctor. Do not try to restart the equipment before sending it to an expert in electricity for an analysis;
- It is not recommended the use of this equipment by people with dent pacemaker.

When ON, this equipment may cause interference in the operation of the pacemaker. For further information, refer to a doctor;

- Protect the face with a proper welding mask (protection mask), which is in accordance with the applicable local safety law. The welding mask must be used all the time from the opening of the arc to the end of the job. It protects the face against the radiations emitted by the arc, allowing clear visualization of the work piece. Do not look at the electric arc without this protection! The ultra-violet radiation is invisible; however, it causes Burns on the skin and eyes similar to those caused by the sun;
- If the kind of welding requires, for instance, working above the head, a helmet is also necessary;
- Wear gloves, safety shoes and protection clothes free of humidity, oil or grease during the welding job. The clothing must protect the body from ultra-violet radiation of the electric arc;
- Arc welding also produces sparks and splashes of the melted material. Therefore, check the applicable safety Law for proper clothing, shoes and protection gloves for welding jobs. Do not wear synthetic clothes. The use of protective equipment is imperative to ensure the operator's safety;
- Due to sparks and splashes of incandescent material, the work piece and other objects nearby remain hot



for some time. Therefore, do not handle any objects near the welding place without proper protective gloves;

- Harmful gases are released during the welding process. Take care not to inhale such gases.
- People near the welding place must be informed of the danger and equipped with proper protection and safety equipment. If necessary, use a protective screen and keep other people at least 15 meters away from the work place, preventing them to have contact with or direct visualization of the welding arc. Warn about the danger by means of signs, such as: "Danger! Stay away!"
- In the surroundings of the work place, the walls and screens must not have light colors or be reflective. If there are windows, they must be covered, for instance, by proper paint;
- Do not allow the presence of children, animals or non-qualified people in the work place. If that occurs, require the use of safety equipment;
- Do not perform Jobs and/or welding near the power grid (for instance, o power cables) or tanks in which gases, fuels, oils or similar substances are stored. Risk of explosion or shock.
- In case of using the welding equipment under hazardous conditions, for instance, in narrow rooms with conducting walls (boiler, piping), in humid rooms (bathrooms) or hot rooms (sauna), the output voltage of the welding equipment in operation without load cannot be over 48V (effective value). In these environments, you must use other individual protective equipment (for example, insulating blankets) in order to electrically insulate teh body from teh wall or floor. Refer to the Law in force for further information about protection equipment.

About the welding process:

- Do not hit the work piece with the electrode. That may damage the materials and make the ignition of the electric arc more difficult;
- Pay attention to always place the rod holder on an insulated surface after the welding;
- Remove the dross only after the cooling down of the weld. If the weld is continued after a pause, remover the dross before continuing the process.

Workplace and Point of Use:

- Keep the place clean, tidy and illuminated.
- In order to avoid distractions and accidents, after using your tool, isolate the workplace to prevent access of visitors, children or animals.
- Power outlet must be compatible to the tool plug. To reduce the risk of shock, do not change the plug characteristics and do not use adapters. If required, replace the outlet with a plug suitable model.

4. TECHNICAL FEATURES

Model	Input Voltage (V)	No - load output Voltage (V)	Output current range (A)*	Input current range (A)	Hz	Type - Single-phase	Work factor (%)	AWS 6013 Electrode (mm)	Level of Protection	Max. distance from switchboard (m)	Wire (mm ²)	Circuit breaker (A)	Dimensions (mm)	Weight (kg)
MIS 100	127	68	20-100	28	50-60	Monofásico	40	1,6 - 3,2	IP21S	15	6	50	220x96x135	4,6
MIS 130	220	65	20-130	25				1,6 - 3,2		15	6	50	300x125x215	4,8
MIS 140	127	76	15-100	38				1,6 - 3,2		12	10	50	300x125x215	4,8
	220	65	20-140	30				1,6 - 4,0		15	10	50	300x125x215	4,8
MIS 180	127	76	15-130	40				1,6 - 4,0		12	16	80	300x125x215	5,4
	220	65	20-180	35				1,6 - 4,0		15	16	50	300x125x215	5,4
MIS 200	220	65	20-200	36				1,6 - 4,0		20	16	50	330x125x215	6,0

* : These values were obtained using Constant supply equal to 220/127 V in the input of the equipment.

** : Selectable values. For further information about electrode variations, refer to the manufacturer's catalog.

TABLE 1 – TECHNICAL FEATURES

	Danger of electric shock
A	Amperes
Hz	Hertz
W	Watts
	Alternate current
	Direct current
	Ground Terminal
	Safety warning symbol
	Read the instruction manual

Legend:

I₂	Welding current
	Symbol for manual welding with coated electrodes
IP21S	Protection Rate
H	Insulation Rate
	Do not throw electrical tools in regular garbage
	Do not use the equipment in humid places or exposed to rain. The equipment must be used in dry places.
V	Volts

EN 60974-1	European Standard for welding equipment Manual arc with limited life cycle.
	Single-phase transformer
U_i	Nominal Input Voltage (V)
I_{i max}	Maximum value of input current (A)
I_{eff}	Effective value of input current (A)
	Safety device (fuse)
U₀	Nominal open circuit voltage (V)

TABLE 2 - LEGENDS

5. MAIN COMPONENTS



FIGURA 1



FIGURA 2

- 1. Equipment On Indicator
- 2. Digital display of current indicator
- 3. Processor selector button (Dry TIG / MMA)*
- 4. Current adjustment potentiometer
- 5. Positive output terminal

- 6. Negative output terminal
- 7. Overheat/fault indicator
- 8. On/Off button
- 9. Power cord

*Only in MIS 100 model

6. APPLICATION

6.1 Welding in electrode mode (MMA)

Ground Cable Connection – To weld, mount the ground cable Connector to the Negative (-) pole;

Electrode holder connection – the electrode holder must be connected to the positive (+) pole.

6.1.1 MMA welding process

- . Fix the ground cable next to the part to be welded;
- . Turn on the equipment using the on/off button (8);
- . For the MIS 100A model, select the MMA mode using the button (3), for other models this operation is not necessary;
- . Adjust the potentiometer (4) according to the diameter of the electrode and the material to be welded. The current value will be shown on the digital display (2);
- . Place the electrode in the electrode holder;
- . Position the electrode to the part to be welded and start work.
- . When the electrode is at 1cm to 2cm, replace it with a new one.

ATTENTION: During the welding process the electrodes reach high temperatures. Always wear suitable gloves to avoid burns.

6.2 Welding in TIG Mode

To weld with TIG mode it is necessary to purchase a TIG Schulz Torch, this item is not included with the product. In addition to an argon regulator and argon gas cylinder;

Ground Cable Connection – To weld in TIG mode, mount the Ground Cable connector on the positive pole (+);

Electrode holder connection – the electrode holder must be connected to the negative pole (-);
The argon gas hose must be installed in the gas inlet of the TIG torch.

6.2.1 TIG welding process

- . Open the argon gas regulator;
- . Fix the ground cable next to the part to be welded;
- . Turn on the equipment using the on/off button (8);
- . For the MIS 100A model, select the TIG mode on the button (3), for other models this operation is not necessary;
- . Adjust the potentiometer (4) according to the diameter of the tungsten electrode and the material to be welded. The current value will be shown on the digital display (2);
- . Open torch valve to release argon gas;
- . Position the torch tip to the part to be welded and start the work;
- . To finish the process, pull the torch tip away and close the torch valve.



IMPORTANT

Follow the instruction below in order to prevent risk of fire, electric accidents or injuries to the personnel involved in the activity.

- Never turn on the equipment to 220 V of rated voltage if it is set to 127 V. Caution: risk of fire!;
- Keep the equipment disconnected from the power supply while changing the voltage. Adjust/change the rated voltage during the operation of the equipment is prohibited!

Consideration about installation

Before turning on the equipment, make sure the voltage (127 V or 220 V), phase (single phase) and frequency (60Hz) of the power supply match the values informed on the equipment and on Table 1. Models with two voltages (e.g., 127/220 V) are connected to the highest voltage. To change the operating voltage, follow the procedure aforementioned. Do not forget to check if the power supply cable has a proper section to stand the input current required by the equipment, as indicated in Table 1. The power supply must feature proper protection fuses and circuit breakers. It is recommended:

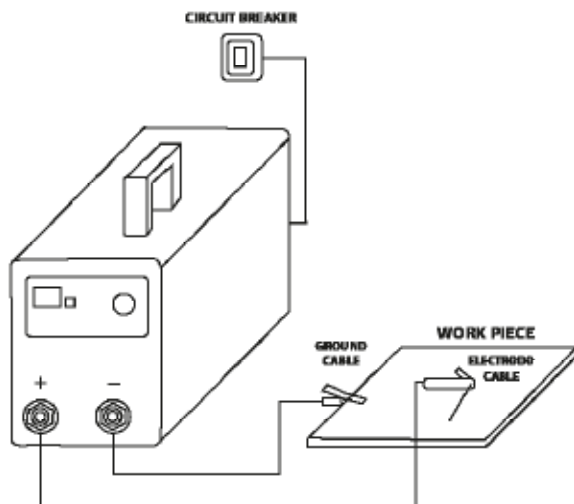


FIGURE 3 - MMA

In order to ground the equipment, connect the ground wire of the power cable to the grounding system installed in the workplace. Do not use the neuter of the grid to make the grounding of the equipment. The proper grounding of the equipment prevents electric shocks!

In operation, the welding equipment may produce disturbances in the power supply to other users, depending on the conditions and connection points. Therefore, check the proper dimensioning of the electric circuits and the power supply outlet before turning on the equipment.

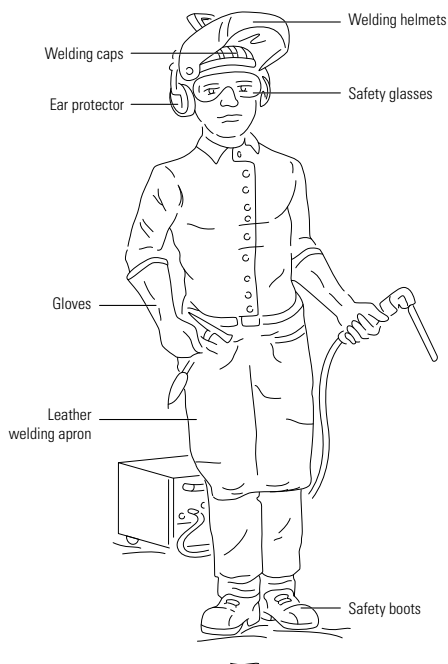


FIGURE 4 - PPE's RECOMMENDED FOR WELDERS

7. PREVENTIVE MAINTENANCE

Maintenance and cleaning:

Before performing any cleaning or maintenance, unplug the equipment from the power grid;

After use, clean the equipment with a damp cloth (do not pour water on the equipment) and store it in a clean, dry place protected from moisture and dust. Keep your equipment out of reach of children and people unfamiliar with the use of the equipment.

Transportation:

Do not pull or carry the equipment by the electric cord or allow its contact with edges, sharp elements, rough surfaces, oil or chemicals that may damage its flexible and insulating properties;

Repairs:

If required to perform any repair or replacement of the electric motor brushes, contact the nearest Schulz assistance. Original parts Schulz must be used. The use of non-original parts results in warranty loss and may cause damage to the equipment or injury.

8. ENVIRONMENTAL GUIDELINES AND RECOMMENDATIONS

With the goal of extending environmental awareness and best practices to its customers, Schulz provides guidance related to proper disposal of different types of waste generated from the brand's products, aiming at reducing environmental impact.

Disposal of solid waste (parts and product packaging)

The creation of solid waste is one aspect that must be considered by the user in the use and the maintenance of the equipment. The impacts on the environment may cause significant changes in the quality of the soil, in surface and underground water, and in the population's health due to improper disposal of the discarded waste (on streets, water springs, landfills, etc.).

Schulz recommends that the waste resulting from the product, from its generation, use, transportation, and treatment to its final disposal shall be handled carefully.

Proper handling should consider the following stages: quantification, qualification, classification, reduction at source, pick-up and selective pick-up, recycling, storage, transportation, treatment and final destination.

Waste disposal should be done in compliance with the requirements of local legislation in effect.

Wastewater Disposal

The presence of wastewater or non-treated condensate from the tank or condensate separator in rivers, lakes or in other water receiving bodies may adversely affect the aquatic life and the water quality. Therefore, Schulz recommends treating wastewater properly, according to the provisions of local legislation in force. The condensate withdrawn daily from the tank or condensate separator, according to the chapter "Preventive Maintenance", must be kept in a container and/or in an appropriate collecting network for further treatment. Schulz sells Water and Oil Separators that can help to treat this type of waste.

9. WARRANTY

Schulz Compressores Ltda., within the limits stated by this Term, assures the first buyer the warranty against workmanship defect for a period of one year (including the statutory warranty-period – first 90 (ninety) days), counted from the issue date of the invoice.

WARRANTY GENERAL CONDITIONS

- A.** Warranty service will only be performed upon presentation of the original invoice.
- B.** In case of being verified and determined by the Manufacturer's Warranty Service Center the need to replace parts or repair the equipment under warranty, it must remain inoperative until services are completed, under penalty of voiding the warranty.
- C.** Any warranty service must be performed only by SCHULZ AUTHORIZED DEALER.
- D.** If the owner of this model (portable product) wishes to be visited at home, a visit fee may be charged by SCHULZ AUTHORIZED DEALER.
- E.** Warranty will not cover components that wear out with the regular use and are influenced by installation and use, such as: electric cord, electronic board, cover, earth cable, electrode cable, power switch, fan, handwheel, power trigger and accessories.
- F.** Schulz will be responsible for spending on services that involve the components listed above only in cases SCHULZ AUTHORIZED DEALER observes workmanship defects.
- G.** The warranty will not cover installation and cleaning damages to the external part of the product, as well as damages for misuse, oxidation of the motor resulting from external agents, installation not in compliance with the "maual", neglect, modifications, use of inappropriate accessories, bad dimensioning for the intended application, falls, perforations, use in disagreement with the Instruction Manual, electric connections to

inappropriate voltages or to power supplies subject to excessive variation or overload.

- H.** Schulz Compressores Ltda. will only warrant the electric motor if the technical report issued by the authorized technician indicates workmanship defect. Defects resulting from bad installation are not covered by the warranty.
- I.** No representative or retailer is authorized to receive any product from the customer to send it to a SCHULZ AUTHORIZED DEALER or take it to return to the customer, and inform on behalf of Schulz Compressores Ltda. about the progress of the service.

Schulz Compressores Ltda. or SCHULZ AUTHORIZED DEALER will not answer for possible damages or delays as a consequence of the non-observance of the aforementioned.

WARRANTY EXTINCTION

This warranty will have no effect when:

- A.** As of its expiration date.
- B.** The product is delivered for repair to people not authorized by Schulz Compressores Ltda., signs of violations of its original features are detected or nonstandard assembly.
- C.** Any repair or compensation for damages caused during transportation (round trip from SCHULZ AUTHORIZED DEALER), if performed by the customer.

NOTES:

- A.** This equipment was shipped as specified by the customer – power and voltage – in the order addressed to Schulz distributor/retailer.
- B.** Your equipment operation principle is essential, and to have a correct operation and long life, it also needs cleaning at regular intervals.
- C.** The deadline the execution of a jog will be indicated in the service report at the delivery date to SCHULZ AUTHORIZED DEALER.
- D.** The customer is responsible for the expenses arising out of the reception of unfounded calls.
- E.** No retailer, representative or SCHULZ AUTHORIZED DEALER can change this term or make commitments on behalf of Schulz Compressores Ltda.
- F.** Drawings, dimensions and photos are only for guiding purposes.
- G.** Service will be performed by a technician in view of the conditions of local logistics.

Note: Schulz Compressores Ltda. reserves the right of making changes without previous notice. Drawings and figures are only illustrative.

10. SCHULZ AUTHORIZED DEALER

Find the nearest Schulz authorized dealer in our website: **www.schulz.com.br**
or call **+ 55 47 3451 8290** (from Monday to Friday, from 8 am to 6 pm).



ATENDIMENTO TÉCNICO BRASIL

0800 347 4141

de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

PEÇAS ORIGINAIS

Consulte a Rede de Assistência Técnica Autorizada



SCHULZ COMPRESSORES LTDA.

CNPJ: 23.635.798/0001-43
Rua Dona Francisca, 6901 A
Phone: 47 3451.6000
89219-600 - Joinville - SC
sac@schulz.com.br
www.schulz.com.br



INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION

export@schulz.com.br

+ 55 47 3451 8290

PIEZAS ORIGINALES

Consulte al Distribuidor Autorizado

ORIGINAL REPLACEMENT PARTS

Contact Authorized Distributor



SCHULZ OF AMERICA, INC.

3500, Lake City Industrial Court
Acworth, GA 30101
Phone # (770) 529.4731
Fax # (770) 529.4733
sales@schulzamerica.com
www.schulzamerica.com